

Vid användning har tre 6 kg pulversläckare av modell PD 6 GX inte fungerat. Tillverkaren Gloria har utrett problemet. Orsaken till felet är att ventilspindeln har varit trög att aktivera eller inte kunnat tryckas ner. Det beror på ventilkroppens konstruktion och på ventilspindelns ytbehandling. Berörda släckare ska därför bytas ut och Dafo och Gloria erbjuder ett kostnadsfritt utbyte.

Tillämpning och allmän information

Vid test har felet uppmärksammats på pulversläckare med ventil modell PD. Det gäller ventiler med förnicklad ventilkropp där även ventilspindeln är förnicklad.

Det gäller släckare av modell

- Pulver 6 kg modell PD 6 GX
- Pulver 9 kg modell PD 9 G
- Pulver 12 kg modell PD 12 GA

Släckarna är producerade 2019 och tidigare. Från 2020 är släckarna försedda med ventilspindel i mässing utan ytbehandling. Släckare med ventilspindel i mässing berörs inte.

Släckare av modell PDM 6 GX berörs inte heller. Dessa släckare har en annan konstruktion på ventilkroppen.



Släckare som berörs är PD 6 GX, PD 9 G och PD 12 GA



Modellbeteckning och tillverkningsår anges på brandsläckarens screentryck.

Kontroll och ersättning för befintliga släckare

Gloria och Dafo erbjuder kostnadsfritt utbyte för släckare placerade i miljö där ventilspindeln utsätts för metall- och stendamm. Det gäller t.ex i gruvmiljö. Det fria utbytet gäller för släckare tillverkade mellan 2015 och 2019.

Kontakta Dafo för anvisning om hur utbyte och ersättning ska ske. Dafo kommer att anvisa närmaste servicelämnare som ombesörjer utbytet.

Utbytet sker av bristfällig produkt med motsvarande ny. PD 6 GX ersätts av PDM 6 GX och PD 9 G och PD 12 GA ersätts av släckare med ej förnicklad ventilspindel.

Kontaktperson på Dafo är:

Affi Stork
Tel 08-572 303 74
E-post affi.stork@dafo.se

Korrigerande och förebyggande åtgärder


Den modifierade pulversläckare PDM 6 GX, art.nr 10-1006-25 introduceras omgående och finns på lager för leverans från 1 december 2021.

12 kg pulversläckare kommer att erhålla ventil modell PDM under kvartal 2, 2022. Införandet sker efter det att modellen har godkänts av provningsorgan i enlighet med brandsläckarstandarderna.


Ventil modell PD kommer att modifieras och förses med ett skydd runt ventilspindeln. Det modifierade ventilutförandet införs kvartal 3, 2022 efter provning och godkännande enligt brandsläckarstandarderna.




Brandsläckare med ventil PDM. Den omfattas inte av åtgärd.

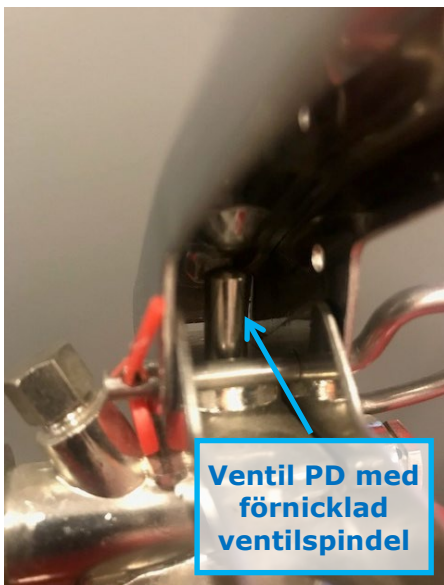

Ventil PD med förnicklad ventilspindel. Släckare ska bytas ut om den sitter i aktuell miljö

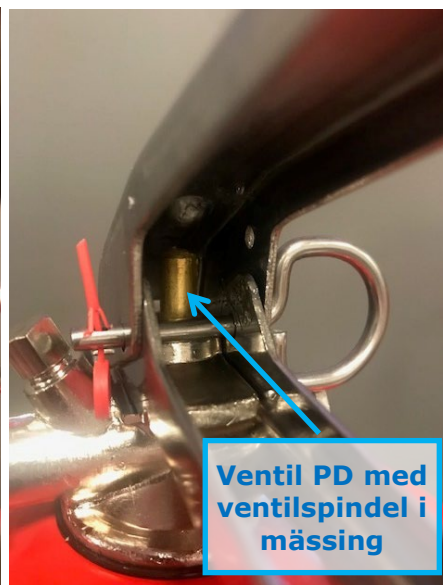

Ventil PD med ventilspindel i mässing. Släckare berörs inte av åtgärd

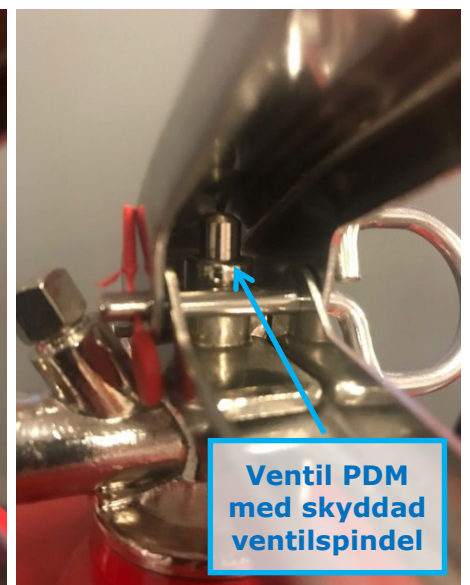

Ventil PDM med ventilspindel som är skyddad av ventilkropp. Släckaren berörs inte av åtgärd